

Kernboormachine

TUBE.55S/T

Serienr.: _____

Aankoopdatum: _____

Gefeliciteerd met de aanschaf van de Euroboor TUBE.55S/T portable kernboormachine. Uw model is ontworpen om snel en efficiënt superieure gaten te boren. Door jarenlange ervaring, constante innovatie en ontwikkeling, is Euroboor toegewijd om u te voorzien van metalen snijgereedschappen en producten die u helpen productiever te zijn.

Voordat u uw nieuwe kernboormachine gebruikt, lees alle instructies eerst aandachtig. Deze omvatten de gebruikers handleiding en waarschuwingslabel op het apparaat zelf. Met het juiste gebruik, voorzichtigheid en onderhoud van uw model zal u worden voorzien van jaren van effectieve gaten boorprestaties.

OM HET RISICO VAN LETSEL TE VOORKOMEN DIENT DE GEBRUIKER ALLE INSTRUCTIES GELEZEN EN BEGREPEN TE HEBBEN.

EUROBOOR BV

Kryptonstraat 110
2718TD Zoetermeer
Nederland
T +31 79 361 49 90
F +31 79 361 49 89

info@euroboor.com
www.euroboor.com

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Veiligheid	4
1.1 Algemene veiligheidsvoorschriften	4
1.2 Specifieke veiligheidsinformatie	7
2. Beschrijving	8
2.1 Gebruiksdoel	8
2.2 Beschrijving en functies	8
2.3 Inhoud van de verpakking	9
2.4 Serienummer	9
2.5 Technische gegevens	10
2.6 Symbolen	11
2.7 Bescherming van het milieu	12
3. Voorbereiding en aanpassing	13
3.1 Assemblage	13
3.2 Voor gebruik	14
4. Gebruik van de machine	15
4.1 Bedieningspaneel	15
4.3 Versnellingsbak	17
4.4 Magneetvoet	18
4.5 In-/uitschakelen van de motor	19
4.6 Motorrotatie	20
4.7 Snelheidsregeling van de motor	20
4.8 LED-scherm en koppelregeling	20
4.9 GYRO-TEC bescherming	21
4.10 Temperatuurregeling	22
4.11 Smering van gereedschap	22
5 Werken met bewerkingsgereedschappen	23
5.1 Kernboren	23
5.2 Spiraalboren	25
5.3 machinetappen	26
5.4 Verzinkboren	27
6. Onderhoud	28
7. Probleemoplossing	31
8. Opbouwtekening en lijst met reserveonderdelen	33
8.1 Opbouwtekeningen	33
8.2 Lijst met reserveonderdelen	36
8.3 Bedradingsschema's	37

1. Veiligheid

1. 1 Algemene veiligheidsvoorschriften

Gebruik dit elektrisch gereedschap niet voordat u deze gebruiksaanwijzing en de "Algemene veiligheidsvoorschriften" grondig hebt gelezen en volledig hebt begrepen, inclusief de afbeeldingen, specificaties, veiligheidsregels en de met GEVAAR, WAARSCHUWING EN LET OP! aangeduide aanwijzingen.



WAARSCHUWING: U dient bij het gebruik van elektrisch gereedschap altijd de hiernavolgende elementaire voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om het risico op brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel te verminderen.

Houd ook rekening met de relevante nationale veiligheidsvoorschriften voor de industrie. Het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze documentatie kan leiden tot stroomschokken, brandwonden en/of ernstig letsel.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de "Algemene veiligheidsvoorschriften" voor later gebruik. Overhandig de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften als u het elektrisch gereedschap afgeeft of verkoopt.

WERKPLAATS

1. Zorg ervoor dat de werkplaats schoon en goed verlicht is. Rommelige werkbanken en donkere ruimtes vragen om ongelukken.
2. Gebruik de kernboormachine niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gasen of stof. Een kernboormachine kan vonken produceren die stof of dampen kunnen doen ontbranden.
3. Houd omstanders, kinderen en bezoekers uit de buurt wanneer u een kernboormachine bedient. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

1. Stekkers van kernboormachines moeten in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers.
2. Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een elektrische schok als uw lichaam geaard is.
3. Kernboormachines mogen niet worden blootgesteld aan regen of natte omstandigheden. Als water een machine binnendringt, verhoogt dit het risico op een elektrische schok.
4. Het stroomsnoer mag niet ruw worden behandeld. Draag de kernboormachine nooit aan het stroomsnoer en trek niet aan het stroomsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt van hittebronnen, olie, scherpe randen of bewegende delen. Vervang beschadigde snoeren onmiddellijk. Beschadigde snoeren verhogen het risico op een elektrische schok.
5. Als u de kernboormachine buitenshuis gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het risico op een elektrische schok.

6. Als het gebruik van de kernboormachine op een vochtige locatie onvermijdelijk is, gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

1. Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezonde verstand wanneer u een kernboormachine bedient. Gebruik de machine niet wanneer u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen verkeert. Een moment van onachtzaamheid bij het bedienen van kernboormachines kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
2. Draag werkkleding. Draag geen loszittende kleding of sieraden. Bind lang haar vast. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen in bewegende delen terechtkomen.
3. Voorkom onbedoeld aanzetten van de machine. Zorg dat de schakelaar uit staat voordat u de machine aansluit op het stroomnet. Een kernboormachine dragen of aansluiten met uw vinger op de schakelaar of met de schakelaar aan is vragen om ongelukken.
4. Plaats nooit handen, vingers, handschoenen of kleding in de nabijheid van het snijvlak of draaiende machineonderdelen.
5. Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u de machine aanzet. Een in een draaiend onderdeel van het apparaat achtergelaten sleutel of stelsleutel kan persoonlijk letsel veroorzaken.
6. Reik niet buiten uw macht. Bewaar te allen tijde uw evenwicht en houd beide voeten op de grond. Hierdoor hebt u in onverwachte situaties meer controle over de kernboormachine.
7. Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een helm of gehoorbescherming moeten voor de betreffende omstandigheden worden gebruikt.
8. Gebruik altijd de meegeleverde veiligheidsketting tijdens werkzaamheden aan niet-horizontale componenten. De montage kan loslaten.

GEBRUIK EN VERZORGING VAN DE MACHINE

1. Wanneer u de machine op niet-horizontale oppervlakken gebruikt, dient u boorpasta te gebruiken. Gebruik geen olie omdat de olie in de motoreenheid kan druppelen.
2. Tijdens de werking van de machine moet de kernboor worden gekoeld en gesmeerd met boor- of smeerolie van goede kwaliteit. Verwijder spanen na elk gat uit de kernboor. Let op! De prop kan heet zijn!
3. Zet het werkstuk veilig vast op een stabiel platform met klemmen of een andere praktische methode. Het werkstuk met de hand vasthouden of tegen het lichaam is instabiel en kan leiden tot verlies van controle.
4. Gebruik de machine niet als de schakelaar deze niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
5. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u aanpassingen uitvoert, toebehoren verwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
6. Bewaar kernboormachines die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen en andere ongetrainde personen. Gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.
7. Onderhoud machines. Houd verspaningsgereedschap scherp en schoon. Correct onderhouden verspaningsgereedschappen met scherpe snijranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker te beheersen.

8. Controleer op verkeerde uitlijning en het grijpen van bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden gereedschap.
9. Gebruik uitsluitend toebehoren die voor uw model zijn aanbevolen door Euroboor. Toebehoren die voor de ene machine geschikt zijn, kunnen gevaarlijk zijn bij gebruik op een andere machine.

ONDERHOUD

- Zorg dat het gereedschap uitsluitend wordt onderhouden door een erkende reparateur. Reparatie of onderhoud dat wordt uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel, kan leiden tot een risico op letsel.
- Bij onderhoud aan het gereedschap mogen uitsluitend identieke vervangende onderdelen worden gebruikt. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk over onderhoud van deze handleiding. Het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen of het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften kan een risico op een elektrische schok of letsel vormen.
- Wanneer u deze machine gebruikt, MOET u gehoor- en oogbescherming dragen.

1.2 Specifieke veiligheidsinformatie

- Houd uw vingers ver uit de buurt van het boorvlak;
- Zorg dat u de geboorde kern niet aanraakt als deze automatisch wordt uitgeworpen door de centreerstift bij voltooiing van de werkprocedure; Het aanraken van de kern wanneer deze heet is, of als deze valt, kan persoonlijk letsel veroorzaken;
- Gebruik altijd de veiligheidsketting;
- De kernboormachine is geschikt voor het gebruik op staal met een dikte vanaf 3,5 mm, met een nul-luchtspleet tussen het magneetoppervlak en het oppervlak van het werkstuk; Krommingen, verflagen en onregelmatigheden in het oppervlak geven een luchtspleet; Zorg ervoor dat de luchtspleet tot een minimum beperkt blijft;
- Plaats de machine altijd op een oppervlak dat vrij is van metaalsnippers, spanen, vijlsel en oppervlaktevuil;
- Houd de magneet schoon en vrij van vuil en vijlsel;
- Zet de machine pas aan als u deze hebt gemonteerd en geïnstalleerd volgens deze instructies;
- Zet de machine pas aan als u hebt gecontroleerd dat de magnetische standaard stevig op het montageoppervlak is vastgezet;
- Stel de tafel af zodat de boor vóór het boren niet uitsteekt in het werkstuk; Voer geen activiteiten (ontwerp, assemblage of constructie) uit aan het werkstuk terwijl de machine is ingeschakeld;
- Controleer voordat u de machine inschakelt of alle toebehoren goed zijn gemonteerd;
- Gebruik altijd de aanbevolen snelheid voor de toebehoren en het materiaal;
- Gebruik de machine niet op een werkstuk waarop ook elektrische lasapparatuur wordt gebruikt;
- Gebruik alleen de geschikte snijolie; Wij bieden een reeks aan snijoliën en smeermiddelen van de beste kwaliteit die speciaal zijn ontwikkeld en geselecteerd voor optimale prestaties en maximale standtijd;
- Gebruik geen vloeibare snijolie wanneer u verticaal of boven uw hoofd boort; Dompel de kernboor in boorpaste of breng voor deze toepassingen een geschikte spray aan;
- Giet geen snijolie in de tank terwijl deze op de beugel is gemonteerd. Laat geen snijolie in de motor van de boor komen;
- Controleer voor gebruik of het verplaatsbare scherm van de boorkop naar behoren functioneert;
- Zorg ervoor dat metaalsnippers of harsresten het functioneren niet kunnen blokkeren;
- Trek bij vastlopen van de boor de stekker uit het stopcontact, verwijder de oorzaak van het vastlopen voordat u de machine weer inschakelt.

OVERIGE RISICO'S

Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde risico's kunnen niet worden vermeden.

Dit zijn:

- Gehoorbeschadiging.
- Risico van persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
- Risico van brandwonden omdat toebehoren tijdens het gebruik heet worden.
- Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.


Probeer deze risico's altijd zoveel mogelijk te beperken.

2. Beschrijving

2.1 Gebruiksdoel

Deze kernboormachine is bestemd voor commercieel gebruik als boormachine voor het boren van materialen met een magnetiseerbaar oppervlak met behulp van kernboren en spiraalboren, en voor het verzinken en ruimen en tappen in een tegen weersinvloeden beschermde omgeving. Wij adviseren om alleen met de door Euroboor goedgekeurde inzetgereedschappen en toebehoren te werken. De kernboormachine kan horizontaal, verticaal of boven het hoofd worden gebruikt.

2.2 Beschrijving en functies

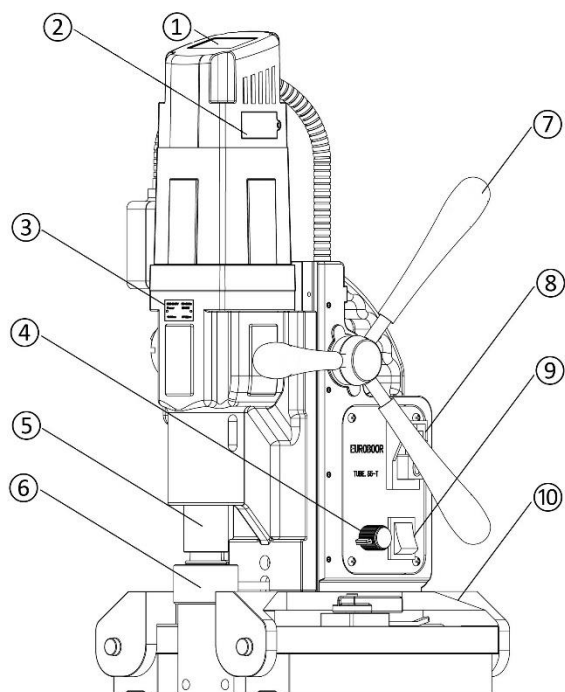

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | LED-scherm |
| 2 | Koolborstelkap |
| 3 | Schuif versnellingsbak |
| 4 | Knop snelheidsregeling |
| 5 | Uitgaande as |
| 6 | Morse Conus opname |
| 7 | Aanzethendel |
| 8 | Motorschakelaar |
| 9 | L/R-schakelaar |
| 10 | Elektromagneet |

[afbeelding 1-1]

2.3 Inhoud van de verpakking

- 1 Transportkoffer
- 1 Kernboormachine
- 1 Handleiding
- 3 Hendels
- 1 Oliereservoir + bevestigingspen
- 1 Flesje snijolie
- 3 Inbussleutels (2.5, 4, 5)
- 1 veiligheidsketting
- 1 MT3-opname
- 1 Uitdrijfspie
- 4 Spantangen (DIN 376 M10/M12/M14/M16)
- 1 Paar oordoppen
- 1 Veiligheidsbril
- 1 Paar handschoenen

2.4 Serienummer

Het serienummer staat 2 keer op de machine: het is gedrukt op het frame, en op de sticker met het serienummer op de motor. Voor uw administratie worden er extra stickers met het serienummer bij de machine meegeleverd.

Met het serienummer kunnen u en uw dealer de machine valideren en identificeren.

voorbeeld:

55T1901001

komt neer op:

55T 19 01 001

Machinereeks

Bouwjaar

Maand van fabricage

Identificatienummer

2.5 Technische gegevens

KERNBOREN	Ø 12 – 55 mm	Ø 7/16 – 2 3/16"
SPIRAALBOREN	Ø 1 – 23 mm	1/16 – 15/16"
TAPPEN	M3 – M20	1/8 – 13/16"
VERZINKEN	Ø 10 – 60 mm	Ø 3/8 – 2 3/8"
LENGTE	320 mm	12 5/8"
BREEDTE	210 mm	8 1/4"
HOOGTE	523 – 693 mm	20 9/16 – 27 1/4"
SLAG	170 mm	6 11/16"
GEWICHT	17,6 kg	39 lbs
MAGNEET	266 x 239 x 82 mm (L x W x H)	10 1/2 x 9 7/16 x 3 1/4" (L x W x H)
MAGNEET KRACHT	860 kg	1895 lbs
MOTORVERMOGEN	1600 W	14.5 A
TOTAAL VERMOGEN	1600 W	14.5 A
TOERENTAL	[I] 60-275 ^{min-1} [II] 100-500 ^{min-1}	[I] 60-275 ^{min-1} [II] 100-500 ^{min-1}
OPNAME	MT3 – 19,05mm Weldon	MT3 – 19,05mm Weldon
VOEDINGSBRON	110 – 120V AC / 60 Hz 220 – 240V AC / 50 – 60 Hz	

2.6 Symbolen

Symbool	Begrip, betekenis	Verklaring
	Lees de handleiding	Lees beslist de meegeleverde documenten, zoals de gebruiksaanwijzing en de algemene veiligheidsvoorschriften.
	Draag gehoorbescherming	Gebruik tijdens de werkzaamheden gehoorbescherming.
	Draag oogbescherming	Gebruik tijdens de werkzaamheden oogbescherming.
	Gevaar/waarschuwing/let op!	Neem de vermelde aanwijzingen in acht!
	Europees conformiteitsteken	Bevestigt de conformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap.
	Isolatieklasse I	Product met basisisolatie en extra aan de aardleiding aangesloten aanraakbare geleidende delen.
mm	Millimeter	Maateenheid voor lengte, breedte, hoogte of diepte
kg	Kilogram	Maateenheid voor massa
V	Volt	Maateenheid voor elektrische spanning
A	Ampère	Maateenheid voor elektrische stroomsterkte
W	Watt	Maateenheid voor vermogen
N	Newton	Maateenheid voor kracht
min	Minuten	Maateenheid voor tijd
no	Onbelaste toerental	Omwentelingssnelheid onbelast
1/min	per minuut	Maateenheid voor aantal omwentelingen, toeren, slagen of trillingen per minuut.

2.7 Bescherming van het milieu



Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het normale huishoudelijke afval worden aangeboden.



Gescheiden inzameling van gebruikte producten of verpakkingen maakt het mogelijk dat materiaal kan worden gerecycled en nogmaals gebruikt. Het hergebruik van gerecycled materiaal helpt milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.

Plaatselijke wetgeving kan voorzien in de gescheiden inzameling van elektrische huishoudelijke producten, bij gemeentelijke stortplaatsen of door de verkoper wanneer u een nieuw product aanschaft.

3. Voorbereiding en aanpassing

3.1 Assemblage




WAARSCHUWING: Verminder het risico op verwondingen, zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u toebehoren installeert of verwijdt, voordat u instellingen aanpast of wijzigt of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer of alle schakelaars in de stand OFF staan. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het gereedschap per ongeluk wordt gestart.

AANZETHENDELS CONTROLEREN

1. De drie aanzethendels zijn voorgemonteerd op de machine.
2. Controleer of de aanzethendels stevig zijn aangebracht. U zou ze met de hand moeten kunnen los- en vastmaken.

Zorg dat u de componenten niet kruislings monteert.

HET SMEERSYSTEEM AANBRENGEN

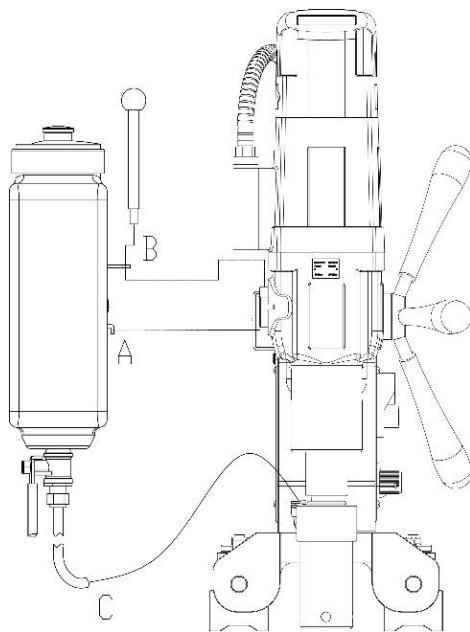

Het smeersysteem kan worden gebruikt voor horizontale boortoepassingen (waarbij de boor verticaal wordt gebruikt).

1. Hang het koelmiddelreservoir (A) aan de houder van het koelmiddelreservoir
2. Plaats de bevestigingspen en haal deze aan (B)
3. Sluit de koelmiddelslang (C) aan op de fitting op de Morse Conus opname. Controleer of de slang stevig vast zit.
4. Als u de koelmiddelslang wilt loskoppelen, drukt u op de blauwe ring op de aansluiting en trekt u de slang er voorzichtig uit.

[afbeelding 2-1]

DE VEILIGHEIDSKETTING AANBRENGEN

1. Voer de veiligheidsketting door de opening van de framegreep.
2. Bevestiging de ketting rond het werkstuk.
3. Sluit de ketting goed met het slot



WAARSCHUWING: Gebruik altijd de veiligheidsketting wanneer u verticaal en/of ondersteboven gaat boren.

3.2 Voor gebruik

Zorg dat het contactoppervlak voor de magneet vlak staat, schoon en roestvrij is.

Verwijder eventuele lak of primer. Bij het werken op materialen die niet magnetiseerbaar zijn, dient u geschikte fixatiemiddelen te gebruiken die u als toebehoren kunt aanschaffen bij Euroboor, bv. een zuigerplaat, vacuümplaat of boorpijp.

Bij werkzaamheden aan stalen materialen met een materiaaldikte van minder dan 3,5 mm, moet het werkstuk met een extra staalplaat worden versterkt om de magnetische klemkracht te waarborgen.

Controleer de machine op mogelijke schade. Voordat u de machine gebruikt, dient u beveiligingen of licht beschadigde onderdelen zorgvuldig te controleren om te zorgen dat ze perfect en als bedoeld werken.

Controleer of bewegende delen in perfecte staat zijn en niet klemmen, en controleer of onderdelen beschadigd zijn. Alle onderdelen moeten correct zijn geïnstalleerd en aan alle noodzakelijke voorwaarden voldoen om een perfecte werking van de machine te waarborgen.

Beschadigde beveiligingen en onderdelen moeten worden gerepareerd of vervangen volgens de specificaties van Euroboor of elke erkende Euroboor-dealer.

GEBRUIK DE MACHINE NIET bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen. Deze kernboormachine is een professioneel elektrisch gereedschap.

LAAT GEEN kinderen in contact met de machine komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.

ELEKTRISCHE VEILIGHEID

De elektrische motor is slechts voor een type voltage ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.

Uw EUROBOOR KERNBOORMACHINE is ontworpen in klasse I (geaard) volgens EN 61029-1. Een aardedraad is vereist.

Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via de servicedienst van Euroboor.

VERLENGSNOER

Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm²; de maximale lengte is 30 m. Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af te rollen.

PROBEER DE MACHINE UIT IN EEN PAAR SIMPELE PROJECTEN MET AFVALMATERIAAL ZODAT U "GEVOEL" VOOR DE MACHINE KUNT ONTWIKKELEN.

LAAT DE MACHINE 8 TOT 10 UUR DRAAIEN VOORDAT U MET GROTE BEWERKINGEN START. BELAST DE MACHINE NIET TE ZWAAR TIJDENS DE INLOOPPERIODE

GEBRUIK DE MACHINE NOOIT BIJ ERNSTIGE OVERBELASTING

HOUD DE MACHINE TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN VOCHT OM DE MACHINE, UZELF EN ANDEREN TE BESCHERMEN.

4. Gebruik van de machine



WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften.




WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, zet u het gereedschap uit en trekt u de stekker uit het stopcontact, voordat u enige aanpassingen aan de machine doet, hulpstukken of toebehoren wilt verwijderen dan wel wilt plaatsen.

4.1 Bedieningspaneel


Het bedieningspaneel op uw kernboormachine is ontworpen voor maximale facilititeit en veiligheid.

1. Motorschakelaar
2. Knop snelheidsregeling
3. L/R-schakelaar

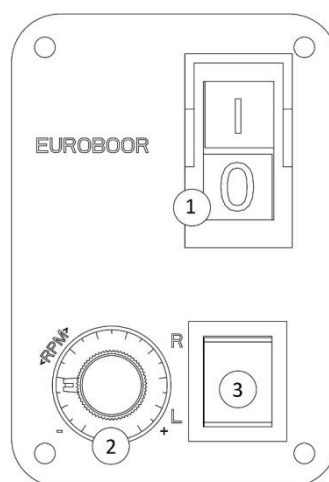


[afbeelding 2-2]

4.2 Morse Conus opname

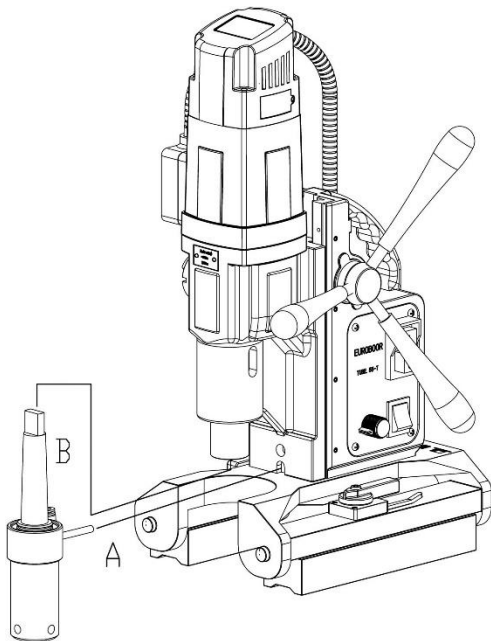

[afbeelding 2-3]

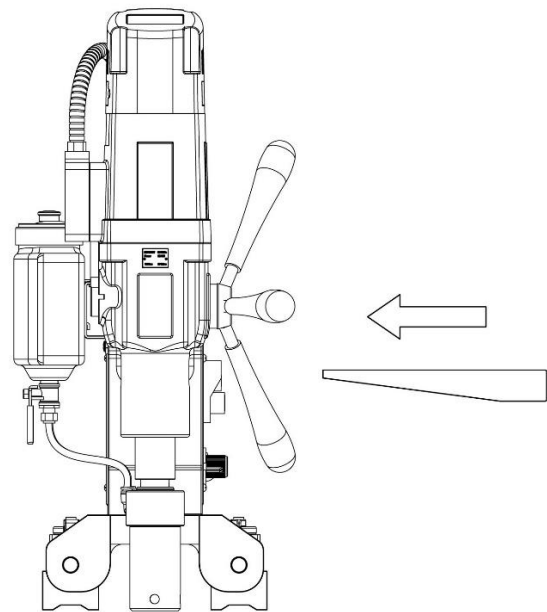

[afbeelding 2-4]

1. Zorg dat de binnenkant van de uitgaande as en de Morse Conus opname schoon en vetvrij zijn.
2. Lijn de draaibegrenzer van de koelmiddelring uit met de uitsparing in de versnellingsbak (A).
3. Schuif de Morse Conus opname stevig met de hand in de uitgaande as (B). Zorg ervoor dat de opname goed is geplaatst. U zou deze er niet met de hand moeten kunnen uittrekken.
4. Verwijderen van de Morse Conus opname
 - Schakel de motor uit.
 - Draai de mechanische versnelling naar neutraal (zie hoofdstuk Versnellingsbak)
 - Draai aan de uitgaande as totdat de sleuven op de as zijn uitgelijnd met de sleuven op de versnellingsbak.
 - Tik voorzichtig de meegeleverde spie in de sleuven om de hoofdspil van de Morse Conus eruit te duwen.

4.3 Versnellingsbak

1. Als u de juiste versnelling vanaf neutraal (horizontaal) wilt kiezen:
 - a. Draai de schakelaar linksom naar stand **o**, dit is versnelling 1
 - b. Draai de schakelaar rechtsom naar stand **oo**, dit is versnelling 2
2. De selectie van een versnelling is alleen juist wanneer de schakelaar van de versnellingsbak is uitgelijnd met indicatoren op de versnellingsbak.


Als er problemen zijn om een versnelling volledig en juist te selecteren, kunnen de tandwielen in de versnellingsbak verkeerd zijn uitgelijnd. Als u met de hand de uitgaande as een beetje draait, helpt dit om de tandwielen uit te lijnen en de beoogde versnelling juist en volledig te selecteren.

OPMERKING: Raak nooit bewegende machinedelen aan!

3. Toerentalselectie voor kernboren (zie ook plaatje op versnellingsbak):

- o** $\varnothing$ 27-55 mm Roterende toerental 60-275^{min-1}
- oo** $\varnothing$ 12-26 mm Roterende toerental 100-500^{min-1}

Voor maten $\varnothing$ 27-55 mm wordt het gebruik van TCT kernboren aanbevolen.

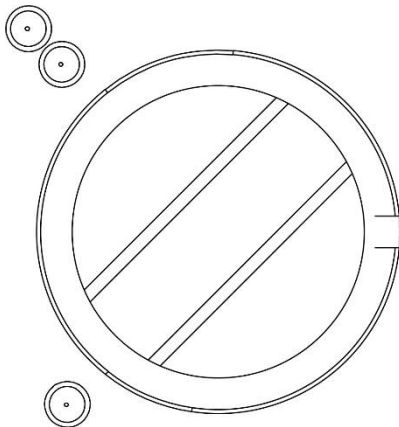

[afbeelding 2-5]



Waarschuwing: Raak nooit bewegende machinedelen aan!

4.4 Magneetvoet

Door het combineren van Magswitchs patent-wachtende roterende magneet technologie en Euroboors lichtste kernboor tot nu toe, hebben we een gereedschap ontworpen die in staat is snel en veilig te boren op contouren en platte oppervlakken. Magswitch LAY magneten zorgen voor een veel efficiëntere veld op dunner materiaal, waardoor meer consistente kracht mogelijk is.

De kleefkracht die door de magneten wordt opgewekt hangt van diverse factor af:

- Dikte van het materiaal
- Materiaalkwaliteit
- Verf of deklaag van het materiaal waar de magneet op geplaatst wordt
- Metalen spaanders, olie of ander vuil onder de magneet


Als richtlijn op regelmatig bouwstaal:

Minimale vereiste materiaaldikte: 3,5 mm (1/8")

Volledige verzadiging van materiaaldikte: 12,5 mm (1/2")

Zorg ervoor dat beide magneet arrays stevig kleven aan het werkstuk voor het inschakelen van de motor eenheid van de kernboormachine.

Gebruik altijd de inbegrepen veiligheidsketting. Boren boven uw hoofd is uiterst gevaarlijk en wordt niet aanbevolen.

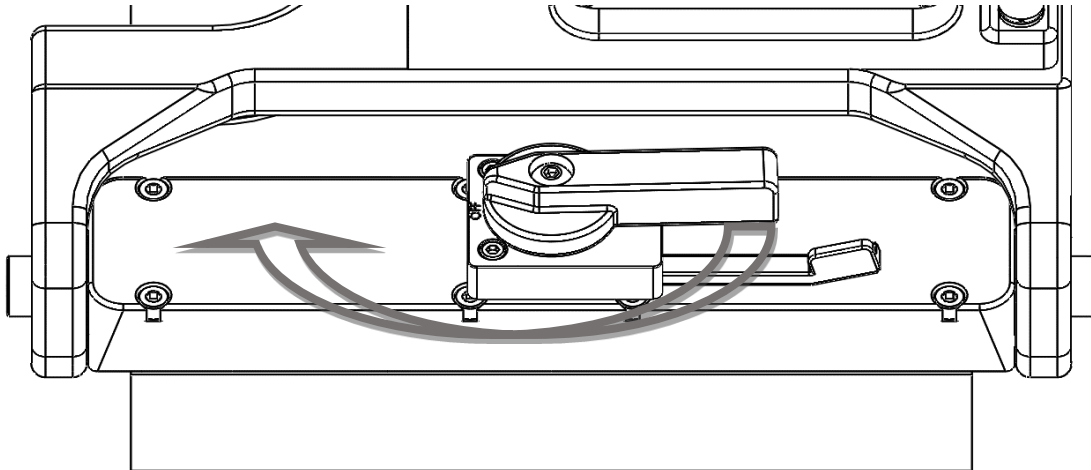

[afbeelding 2-6]

DE MAGNETEN ACTIVEREN

Beide magneet arrays moeten individueel worden behandeld.

- Zorg ervoor dat de magneet arrays zijn UITgeschakeld (smalle deel van beide ratelhendels op "UIT")
- Plaats de kernboormachine op het werkstuk in de gewenste locatie, en zorg ervoor dat beide magneet arrays correct zijn geplaatst en de machine in een stabiele positie is
- Draai de ratelhendels:
 - o voor precieze positionering: deels (ongeveer 90 graden) rechtsom, dit zorgt voor wendbaarheid
 - o om te boren: 180 graden rechtsom, met een smal deel van beide ratelhendels op "VOL"Als u niet in staat om de handgrepen gemakkelijk en volledig te draaien naar "VOL", wordt niet genoeg magneetkracht gegenereerd en is de machine onveilig voor gebruik. Controleer hierboven vermelde mogelijke factoren en los de oorzaak van ontoereikende magneetkracht op alvorens te werk te gaan. De twee hendels op de Magswitch arrays moeten de volledige 180 graden worden gedraaid om volledig AAN of UIT gerekend te worden.
- Sluit de machine aan op de stroomvoorziening

DE MAGNETEN DEACTIVEREN

Om de magneten te deactiveren:

- Druk de ontgrendelingshendel zachtjes onder de ratelhenderhendel ongeveer 1,5 cm (9/16 ") naar de machine om de ratelhenderhendel te ontgrendelen

Terwijl u de ontgrendelingshendel ingedrukt houdt, brengt u de ratelhendel terug naar de positie waar het smalle deel naar "OFF" wijst.

4.5 In-/uitschakelen van de motor

Zodra de machine op de stroomvoorziening is aangesloten, wordt het automatisch in standby-modus gezet en kan de motor worden gestart.

Om de motor IN te schakelen, druk op de groene knop met de markering "I". Om de motor UIT te schakelen, druk op de rode knop met de markering "O".

De motor kan alleen worden ingeschakeld wanneer de magneet is geactiveerd. Druk op de groene knop met "I" om de motor in te schakelen. Druk op de rode knop met "O" om de motor uit te schakelen.

Elke keer als u de motor aanzet, heeft de machine elektronica tijd nodig om een systeem controle te draaien en het veiligheidssysteem te initiëren (zie hoofdstuk "GYRO-TEC bescherming"). De GYRO-TEC bescherming neemt slechts 3 seconden in beslag nadat de motor aanstaat.

Laat de motor altijd ten minste 3 seconden draaien, voordat u begint.

4.6 Motorrotatie

De draairichting van de motor kan worden gewijzigd.

- Als de schakelaar omhoog staat (R), draait de motor rechtsom.
- Als de schakelaar omlaag staat (L), draait de motor linksom.
- Als de schakelaar in het midden staat, draait de motor niet (neutrale stand)

Voordat u de draairichting van de motor en spindel wijzigt, controleert u eerst of de motor is uitgeschakeld om schade aan de machine en het gereedschap te voorkomen.

4.7 Snelheidsregeling van de motor

Met de knop van de snelheidsregeling (potentiometer) kunt u het toerental van de motor elektronisch regelen (zowel linksom als rechtsom).

- De indicator van de potentiometer in de linkerbenedenhoek is de minimale snelheid.
- De indicator van de potentiometer in de rechterbenedenhoek is de maximale snelheid.

De snelheidsregeling van de elektronische motor werkt voor beide mechanische versnellingen. Zorg dat u niet te ver aan de knop draait.


4.8 LED-scherm en koppelregeling

Deze machine is voorzien van een elektronisch scherm met:

- Gebruikte motorvermogen
- LED-indicatoren

1. Schakel de elektromagneet in. Alle LED-indicatoren branden kort en er klinkt een geluidssignaal.
2. Schakel de motor in en start het boren. Wanneer het gereedschap het werkstuk voor het eerst raakt, stijgt het weergegeven gebruikte motorvermogen op het scherm. Dit kan toenemen of afnemen door de druk op de aanzethendels te verhogen of te verlagen.

De LED-indicatoren helpen u om bij optimale belasting te boren:

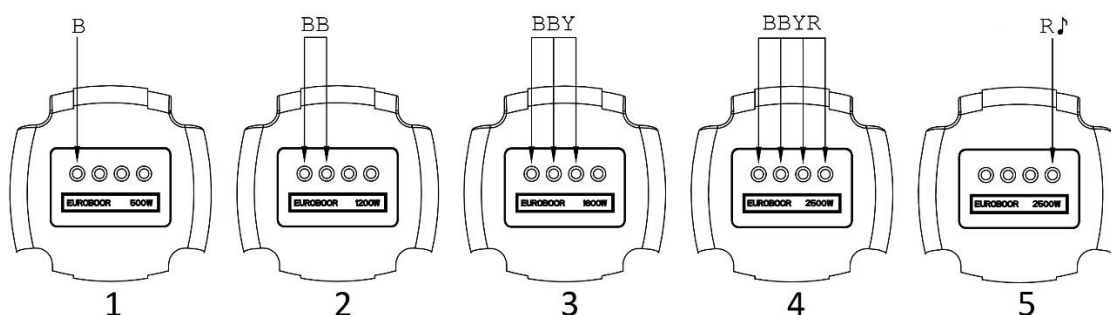

[afbeelding 2-7]

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4	Fase 5
1 blauw lampje	+ 1 blauw lampje	+ 1 geel lampje	+ 1 rood lampje	Knipperend rood lampje + geluidssignaal
Belasting	Optimale belasting	Acceptabele overbelasting	Dicht bij overbelasting	Overbelastingsgrens overschreden, motor stopt
Toevoerdruk indien mogelijk licht verhogen	Toevoerdruk handhaven	Toevoerdruk indien mogelijk licht verlagen	Toevoerdruk verlagen	Toevoerdruk verlagen

Wanneer de motor overbelast is (fase 5), zorgt de technologie van de Smart Restart-koppelregeling voor een probleemloze voortzetting van het boorproces. Wanneer de toevoerdruk wordt verlaagd, herkent de elektronica van de machine de verlaging en gaat de motor binnen enkele seconden verder.

WAARSCHUWING: Het weergegeven gebruik van het motorvermogen en de LED-indicatoren zijn slechts een indicatie van de juiste verspaningsprestaties. Houd het werkstuk, het gereedschap en de machine altijd in de gaten en controleer of de verspaningsprestaties naar behoren zijn, vooral bij het boren in de automatische modus.



WAARSCHUWING: Raak nooit potentieel bewegende delen aan zolang de motor is ingeschakeld!

4.9 GYRO-TEC bescherming

Deze Euroboor kernboormachine is uitgerust met Gyro-Tec-bescherming. Het heeft een gyroscopische sensor die versnelling en verplaatsing in elke richting herkent. Wanneer de machine een plotselinge, ongewenste beweging herkent, zal de motor automatisch door de machine elektronica worden gestopt. Deze bescherming biedt de gebruiker in verschillende omstandigheden bescherming, zoals:

- Plotselinge verlies van magneetkracht, tijdens gebruik
- Buitensporige trillingen veroorzaakt door onjuiste boringen, verouderde gereedschappen, enz.
- Plotse verplaatsing van het werkstuk waaraan de kernboormachine is bevestigd

Door de motor automatisch af te sluiten, wordt het risico van beschadiging of kwetsen van de machine, gereedschap, werkstuk en gebruiker verlaagd.

Elke keer als de motor wordt aangezet wordt, heeft de machine elektronica tijd nodig om een systeem controle te draaien en het veiligheidssysteem te initiëren. De GYRO-TEC bescherming neemt slechts 3 seconden in beslag nadat de motor is aangezet.

Dit verhoogt het veiligheidsniveau, maar het belet de gebruiker niet van het verkeerde gebruik van de machine.

De gebruiker dient de in deze handleiding beschreven instructies altijd na te volgen en alle nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

4.10 Temperatuurregeling

De TUBE.55S/T is voorzien van een continue elektronische temperatuurregeling. Als de temperatuur van de motoreenheid oploopt tot 70 graden Celsius, stopt de motor. Na een paar minuten kan deze opnieuw worden gestart.

Als de motor opnieuw kan worden gestart, laat u deze een paar minuten stationair op volle snelheid draaien om de motor op een efficiënte manier verder te laten afkoelen.

4.11 Smering van gereedschap

BIJ HORIZONTALE TOEPASSINGEN

Om het smeersysteem te gebruiken, moet het reservoir met een snijvloeistof of -olie zijn gevuld.

1. Controleer of de stroomregelaar is gesloten.
 2. Schroef de dop los.
 3. Vul de container met snijvloeistof of -olie.
 4. Schroef de dop weer vast.
- Pas de doorstroming van de vloeistof naar behoefte aan met de stroomregelaar;
 - Voeg meer snijvloeistof toe als de spaanders (metalen chips) blauw worden.

VERTICALE TOEPASSING EN TOEPASSING BOVEN HET HOOFD

Dompel de kernboor in boorpasta of gebruik een geschikte spray.



WAARSCHUWING: *Gebruik het smeersysteem niet in verticale boortoepassingen of bij het boren boven het hoofd. Gebruik daarvoor in de plaats boorpasta van Euroboor.*

Zorg ervoor dat u uitsluitend geschikte snijolie of -vloeistof gebruikt. Euroboor biedt een uitgebreide reeks aan snijmeermiddelen voor alle gereedschaps- en materiaalcombinaties. Met de juiste koeling krijgt u betere en snellere resultaten, en wordt de standtijd van uw gereedschappen verlengd.

5 Werken met bewerkingsgereedschappen

5.1 Kernboren

Met kernboren doe je aan omtrekverspaning en boor je niet al het materiaal weg. Daardoor is er minder energie nodig voor het maken van een gat dan bij een spiraalboor.

Wanneer u boort met een kernboor, is het niet nodig om eerst een hulpgat te boren



WAARSCHUWING: Raak direct na het boren de kernboor of het materiaal rondom de boor en het gat niet aan, omdat deze extreem heet kunnen zijn en brandwonden kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat niemand achter het werkstuk staat waar de metalen kern (prop) wordt uitgeworpen.

BOOROMSTANDIGHEDEN

Het gemak waarmee in het materiaal kan worden geboord is afhankelijk van verschillende factoren zoals treksterkte en slijtvastheid. Ofschoon hardheid en/of sterkte van het materiaal meestal het gebruikelijke criterium is, kunnen er grote verschillen bestaan in bewerkbaarheid van materiaal met vergelijkbare fysieke eigenschappen.

De booromstandigheden zijn afhankelijk van de eisen die worden gesteld aan de standtijd en de oppervlakteafwerking. Deze omstandigheden worden verder beperkt door de starheid van het gereedschap en het werkstuk, de smering en het beschikbare machinevermogen. Hoe harder het materiaal, hoe lager de snijsnelheid.


Sommige materialen met een lage hardheid bevatten schurende bestanddelen die leiden tot een snelle slijtage van de snijrand bij hoge snelheden. Voedingssnelheden worden bepaald door de stijfheid van de installatie, het volume van het te verwijderen materiaal, de oppervlakteafwerking en het beschikbare machinevermogen.

VOOR MATEN Ø 27-55 MM WORDT HET GEBRUIK VAN TCT KERNBOREN AANBEVOLEN (TANDWIEL 1, o)

HET BOREN VAN GATEN

Nadat u nu deze handleiding en de veiligheidsvoorschriften hebt gelezen, bent u klaar om daadwerkelijk te starten met boren. Volg deze 12 stappen voor het beste boorresultaat:

1. Installeer de kernboor.
 - Plaats de centreerstift in de boor.
 - Lijn de platte vlakken op de boor as uit met de schroeven in de gereedschapshouder.
 - Controleer of de boor as er volledig en correct in zit (1)
 - Haal de schroeven aan (2)

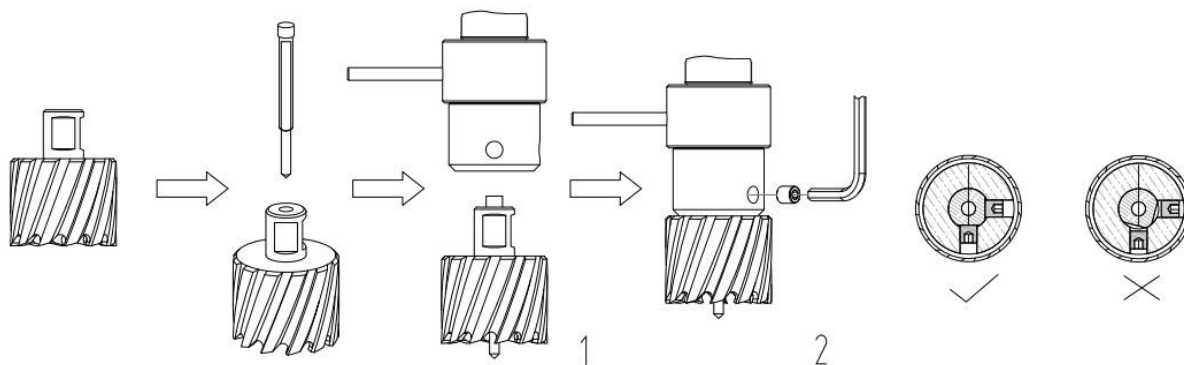



[afbeelding 3-1]

2. Markeer precies het midden van het gat.
3. Gebruik de centreerstift om de machine op de juiste plaats te positioneren, en ga met de punt van de centreerstift naar het gemarkeerde midden van het gat.
4. Schakel de magneet in en verifieer of de boor in de juiste stand staat, en controleer of de machine goed op het werkstuk staat.
5. Als uw machine voorzien is van een automatisch koelsysteem, draait u het kraantje open om de olie te laten lopen. Als uw machine niet voorzien is van een automatisch koelsysteem, vult u de gaten van de spindel met olie.
6. Schakel de motor in en laat deze op de gewenste snelheid draaien.
7. Draai aan de hendels om te beginnen met boren. Zet slechts een beetje druk als de kernboor het metaal raakt. Duw de kernboor niet met geweld in het metaal.
8. Pas tijdens het boren een regelmatige druk toe. De boorprestaties worden niet beter door meer druk op het gereedschap. Door te veel druk raakt de motor overbelast en wordt de standtijd van de kernboor verkort.
Een continue, niet-verkleurde ijzeren spaan is een teken van de juiste boorsnelheid en een goed gekoelde, scherpe kernboor. Laat de kernboor het werk doen en geef deze de tijd om in het metaal te boren!!!
9. Pas indien nodig de olietoevoer aan. Als de boor geen automatisch koelsysteem heeft, stop dan regelmatig met boren, vul de gaten van de spindel bij en ga verder met boren.
10. Verminder de druk wanneer de kernboor door het materiaal is. De prop wordt door de centreerstift uit de kernboor geduwd.
11. Draai aan de hendels zodat de motor omhoog gaat en schakel de motor uit.
12. Verwijder de bramen, metalen spanen en reinig de kernboor en het oppervlak. Let op dat u zich niet verwondt!

Let op! De uitgeboorde metalen prop kan scherp en erg heet zijn!!


5.2 Spiraalboren

 1. Verwijder de hoofdspil van de Morse Conus (zie hoofdstuk Versnellingsbak)
2. Monteer de spiraalboor
 - a. Spiraalboren met rechte as

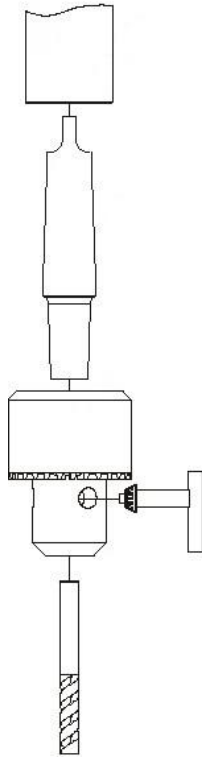

[afbeelding 3-2]

 
- b. Spiraalboren met Morse Conus opname




[afbeelding 3-3]



 Morse Conus 2



[afbeelding 3-4]

 

Morse Conus 3


3. Markeer precies het midden van het gat. Gebruik de punt van de spiraalboor om de machine op de juiste plaats te positioneren, en ga met de punt van de spiraalboor naar het gemarkeerde midden van het gat.

Stappen 4-12: zie hoofdstuk Kernboren. Zorg er bij spiraalboren voor dat de machine op maximale snelheid draait!

5.3 machinetappen

Het TUBE.55S/T model is voorzien van een omkeerbare draairichting en kan ook worden gebruikt voor het snijden van schroefdraad. Ga als volgt te werk bij draadsnijden:

1. Installeer de tap

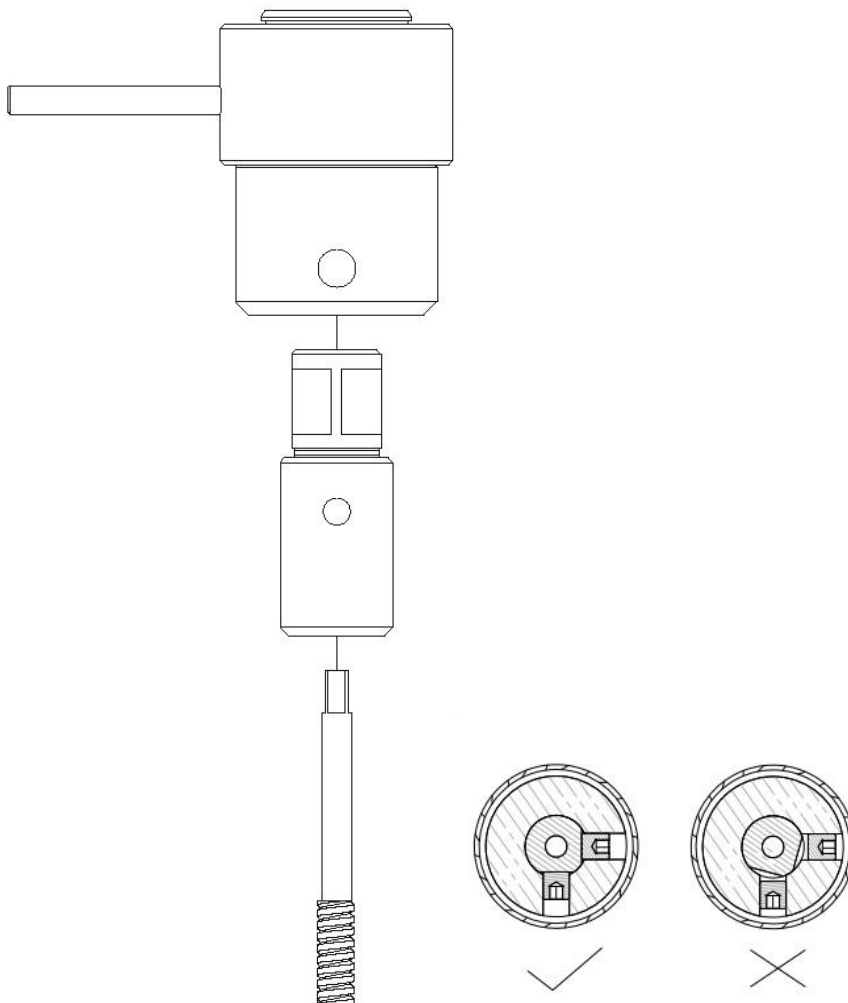

[afbeelding 3-5]

2. Boor het gat voor de schroefdraad op de aanbevolen grootte van de tap.
3. Schakel de machine uit en verwissel de kernboor voor de spantang en de machinetap.
VERPLAATS DE MACHINE NIET
4. Selecteer de laagste versnelling en snelheid, en stel de draairichting af op rechtsom (rechts = R).
5. Schakel de machine in en stel de machinetap in op het geboorde gat.
6. Leid de machineslede met de hendel omlaag zonder druk uit te oefenen.

7. Schakel de machine uit (net voordat de tap helemaal door het gat is) en stel bij de schakelaar de draairichting in op linksom (links = L)

Schakel de machine weer in en laat de machinetap helemaal uit het werkstuk komen. Leid de slede van de motoreenheid vervolgens met de hendels omhoog om schade aan het begin van de schroefdraad te voorkomen.

LAAT DE TAP DE MOTOREENHEID NIET VANZELF OMHOOG DUWEN!!

Zorg voor een juiste smering tijdens het tappen, zie hoofdstuk Kernboren.

5.4 Verzinkboren

Dankzij de diverse bewerkingssnelheden aan de machine ook voor ruimen of verzinkboren worden gebruikt.

Volg de stappen uit het hoofdstuk Spiraalboren

6. Onderhoud

Uw elektrische gereedschap van Euroboor is ontworpen om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.



LET OP!: Verminder het risico op verwondingen, zet de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u toebehoren installeert of verwijdt, voordat u instellingen aanpast of wijzigt of wanneer u reparaties uitvoert. Controleer of de schakelaar in de stand OFF staat. Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het gereedschap per ongeluk wordt gestart.

Net zoals elke magnetische kernboormachine met bewegende delen, heeft ook uw kernboormachine van Euroboor regelmatige onderhoudsbeurten nodig. Hierna volgen een paar aanbevelingen:

CONTROLEER DE MACHINE VISUEEL OP SCHADE

Voordat u de machine gaat gebruiken, dient u deze te controleren op schade die de bediening kan beïnvloeden. Er moet vooral goed naar het netsnoer worden gekeken. Als de machine beschadigd blijkt te zijn, mag deze niet worden gebruikt. Indien dit niet gebeurt, kan het letsel of de dood veroorzaken.

REINIGEN

- Verwijder al het vuil, stof, metalen spanen en bramen van uw kernboormachine.
- Blaas vuil en stof uit de hoofdbehuizing met droge lucht, zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond de luchtopeningen ophoopt. Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker als u deze procedure uitvoert.
- Gebruik nooit oplosmiddelen of andere bijtende chemicaliën voor het reinigen van niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen het materiaal dat in deze onderdelen is gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die uitsluitend met water en milde zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit enige vloeistof in het gereedschap komt; dompel nooit enig onderdeel van het gereedschap in een vloeistof.

HET BEDIENEN VAN DE MACHINE

Voor u begint moet de kernboormachine worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle onderdelen goed werken. Vervang onmiddellijk defecte onderdelen. Dit voorkomt dat goed functionerende onderdelen worden beschadigd.

KOOLBORSTELS

Koolborstels moeten regelmatig gecontroleerd worden op abnormale slijtage. Dit moet op z'n minst elke week worden gedaan indien u de machine regelmatig gebruikt. Wanneer de koolborstels voor meer dan 2/3 van de originele lengte ingesleten zijn, moeten ze worden vervangen. Indien dit niet gedaan wordt, kan er schade aan de motor ontstaan.

CONTROLEER DE MAGNEETVOET

Voordat u gaat werken met de kernboormachines, dient u te controleren of de magneetvoet vlak en onbeschadigd is. Een ongelijke magneetvoet zal niet genoeg kleefkracht hebben en kan letsel veroorzaken aan de gebruiker.

CONTROLEER DE OLIE IN DE MACHINE

Voor maximale smering en koeling moet de olie in de versnellingsbak ten minste eens per jaar worden gecontroleerd en vervangen zodat het beste uit de machine wordt gehaald.

CONTROLEER HET ANKER

Dit moet minstens eenmaal per maand worden gecontroleerd of er zichtbare tekenen van schade aan het anker of aan de commutator zijn. Het is normaal dat enige tekens van slijtage op de commutator te zien zijn na een bepaalde periode. Dit is normaal aangezien dit deel in contact komt met de borstels, maar indien er tekens van abnormale slijtage zijn, zullen onderdelen moeten worden vervangen.

AFSTELLEN VAN DE SLEDE

Een essentiële voorwaarde van de machine is dat de slede soepel en gecontroleerd op en neer moet kunnen bewegen, zonder dat er zijdelingse bewegingen en trillingen zichtbaar/voelbaar zijn.

Dit kan worden gerealiseerd door de slede periodiek op de onderstaande manier af te stellen:

1. Zet de machine horizontaal en zet de slede met de lier in de hoogste positie. Reinig de aluminium rails en breng een beetje kruipolie aan op de slijtvlakken.
2. Draai de stelschroef voorzichtig aan met de meegeleverde inbussleutel 2,5 totdat lichte weerstand voelbaar is. Werk van boven naar beneden en stel alle stelmoeren en -schroeven af.
3. Beweeg de slede een paar keer op en neer om de beweging te testen en maken alle verdere noodzakelijke aanpassingen. Probeer ervoor te zorgen dat alle schroeven van boven naar beneden een gelijkmatige druk op de slede uitoefenen. Een perfect afgestelde slede zal zonder speling op en neer kunnen bewegen.

DE AANZET SMEREN

De aanzet moet regelmatig met vet worden gesmeerd om voor een gelijkmatige werking te zorgen.

- Breng de motoreenheid zover mogelijk omhoog.
- Smeer de zwaluwstaartgeleiding aan beide zijden.
- Smeer de tandheugel.

Na herhaaldelijk gebruik kan de tandheugel los komen te zitten. Stel indien nodig de 5 zelfborgende stelschroeven aan de linkerzijde af. Draai de schroeven in reeksen vast tot de tandheugel vrij kan bewegen in de zwaluwstaartgeleiding, maar er geen speling op de motor zit.

REPARATIE, MODIFICATIE EN INSPECTIE

De reparatie, modificatie en inspectie van kernboormachines van Euroboor moet worden uitgevoerd door Euroboor of een erkende Euroboor-dealer. De lijst met reserveonderdelen zal van pas komen wanneer u de machine voor een reparatie of ander onderhoud naar de Euroboor-dealer brengt.

Euroboor-machines worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de nieuwste technische ontwikkelingen. Dienovereenkomstig kunnen sommige onderdelen (d.w.z. onderdeelnummers en/of ontwerp) zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Eveneens als gevolg van het doorlopende programma voor onderzoek en ontwikkeling van Euroboor kunnen de specificaties van de machines zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



WAARSCHUWING: *Aangezien toebehoren die niet door Euroboor worden aangeboden, niet met dit product zijn getest, kan het gebruik van dergelijke toebehoren met dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te verminderen, dient u uitsluitend door Euroboor aanbevolen toebehoren met dit product te gebruiken.*

Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de geschikte toebehoren.


7. Probleemoplossing


Motor werkt niet	- Bedrading beschadigd of defect - Koolborstels zitten vast of zijn versleten - Magneetschakelaar defect - Aan-/uitschakelaar defect - Besturingseenheid defect - Anker en/of veld defect
Kernboren breken snel, geboorde gaten zijn groter dan de gatenboor	- Speling op geleiding - Spindel krom - Uitgaande as van motor krom - Centreerstift krom
Motor loopt te zwaar en/of loopt vast	- Spindel krom - Uitgaande as van motor krom - Geleidingsdriehoek scheef gemonteerd - Vuil tussen spindel en geleidingsdriehoek
Motor begint te draaien als magneetschakelaar wordt aangezet	- Relais in besturingseenheid beschadigd of defect
Ratelend geluid motor	- Tandkrans versleten (onderkant anker) - Tandwiel(en) versleten - Geen vet in versnellingsbak
Brommend geluid motor, grote vonken en motor heeft geen kracht	- Anker beschadigd (verbrand) - Veld verbrand - Koolborstels versleten
Motor start niet of valt uit.	- Bedrading beschadigd of defect - Vuil bij sensor snelheidsregeling - Magneet boven op anker defect of los - Snelheidsregeling (sensor) beschadigd of defect - Anker of veldspoel beschadigd - Koolborstels beschadigd of defect
Geleiding gaat zwaar	- Geleiding staat te strak - Geleiding droog, moet worden ingesmeerd - Geleiding/tandheugel/rotatiesysteem vuil of beschadigd
Magneetkracht niet voldoende	- Onderkant magneet niet schoon en droog - Onderkant magneet niet vlak - Werkstuk niet van blank metaal - Werkstuk niet schoon of vlak - Werkstuk is te dun - Magneet defect
Frame staat onder stroom	- Bedrading beschadigd/defect - Magneet defect - Motor ernstig vervuild
Zekering brandt door als magneetschakelaar wordt aangezet	- Bedrading beschadigd of defect - Foutieve waarde zekering - Magneetschakelaar defect - Besturingseenheid defect - Magneet defect


Zekering brandt door wanneer de motor wordt gestart	- Bedrading beschadigd of defect - Foutieve waarde zekering - Motor loopt te zwaar - Anker en/of veld defect - Koolborstels versleten - Besturingseenheid defect
Rotatiesysteem heeft te grote vrije slag	- Tandheugel zit los of is defect - Rotatiesysteem defect
Rood knipperlicht op bovenste scherm met geluid van zoemer	Overbelastingsbeveiliging van machine is aan
Motor stopt ineens	- Losse of ontbrekende onderdelen, die trillingen veroorzaken - Machine schuift op werkstuk (niet aangesloten) - Machine schuift met werkstuk - Instabiele boor/arbor combinatie - Botte boor - Boor niet geschikt voor werkstuk - Machine ingesteld op onjuiste snelheid - Besturingseenheid beschadigd of defect

8. Opbouwtekening en lijst met reserveonderdelen

8.1 Opbouwtekeningen

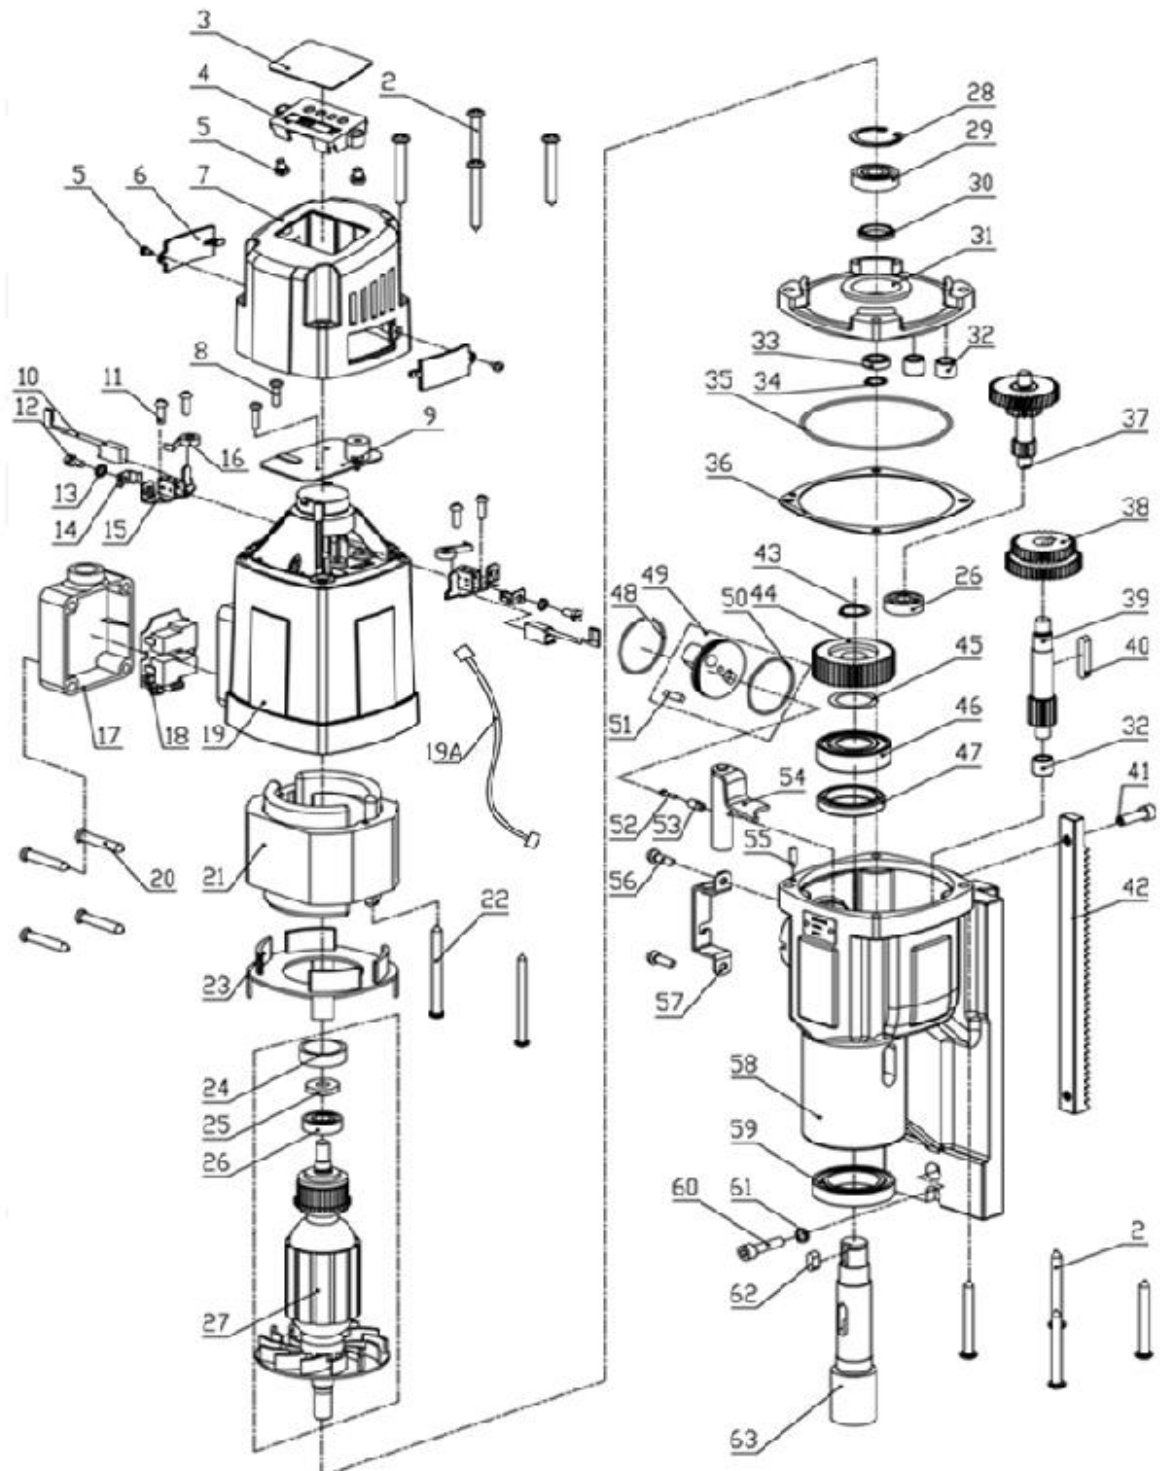

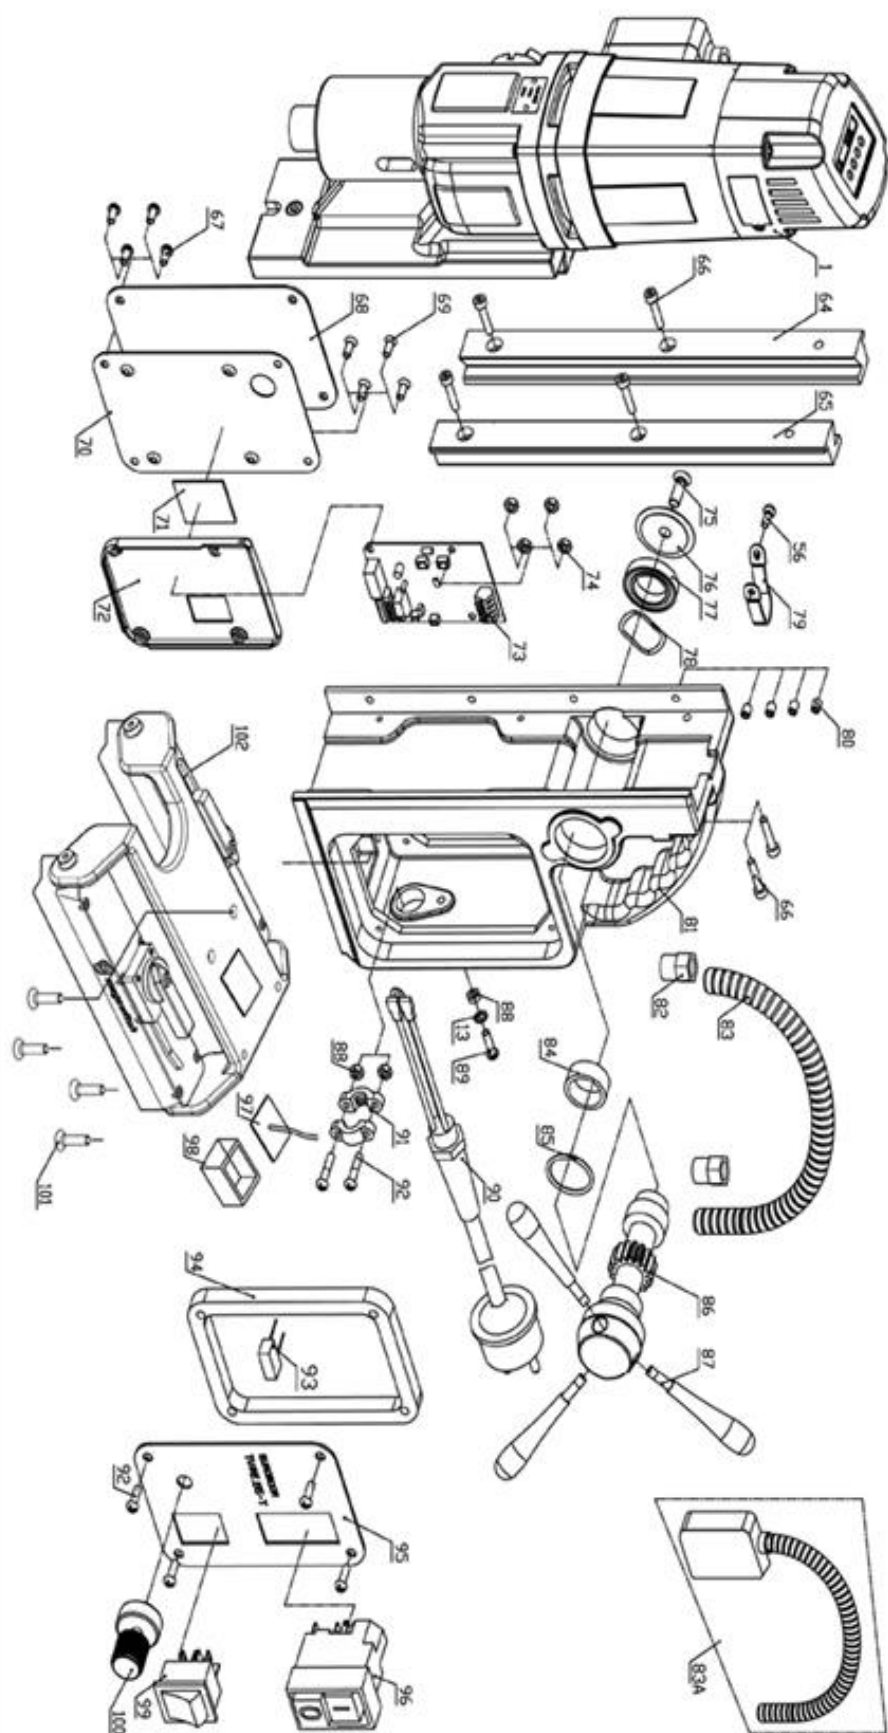

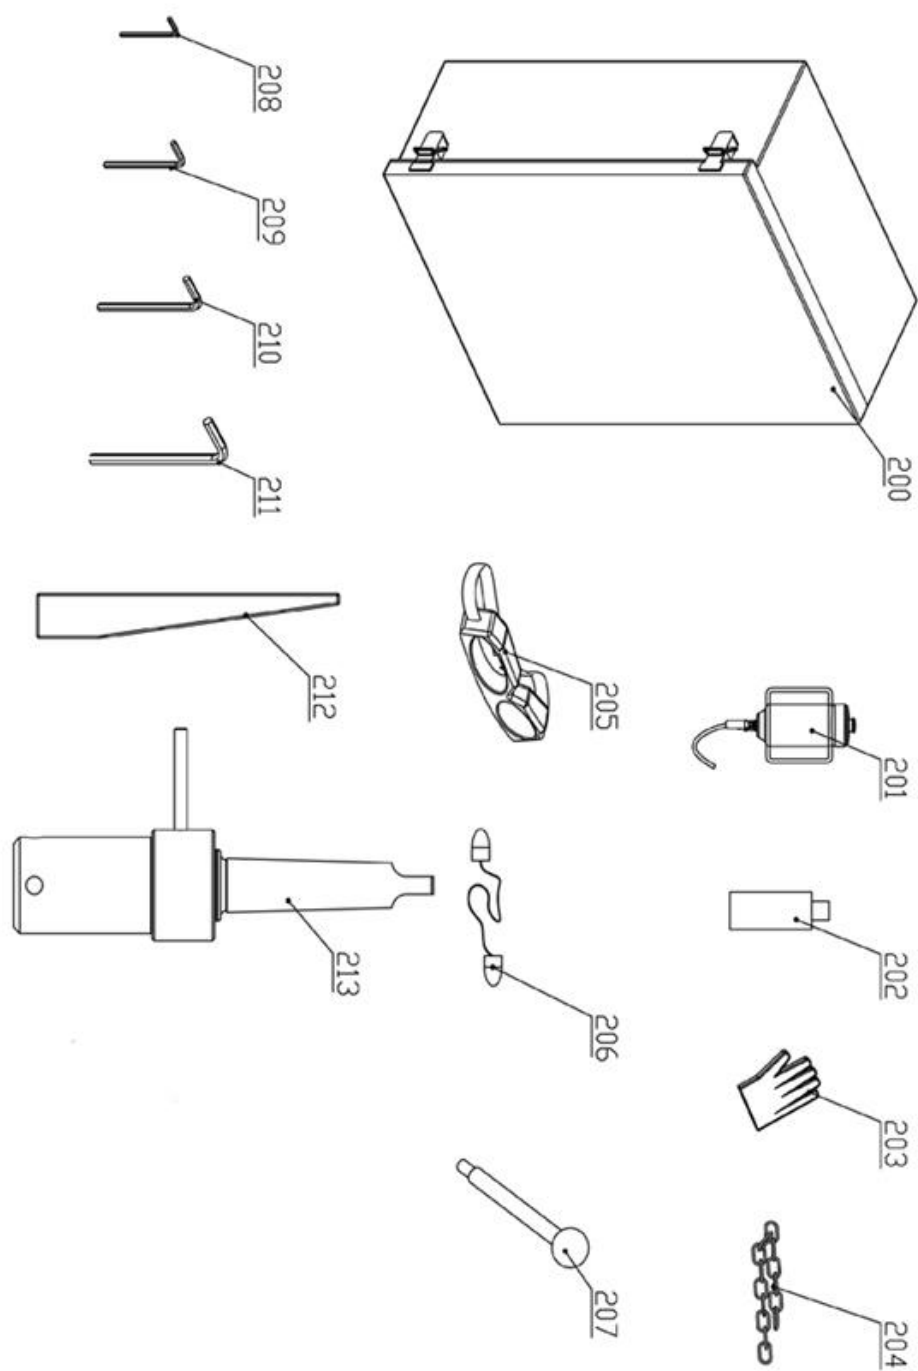

8.2 Lijsten met reserveonderdelen

Nr.	Deel nummer	Beschrijving	Gebruikte hoeveelheid
1	055TM.1001	Motor 220V complete (incl. gearbox)	1
	055TM.1001A	Motor 110V complete (incl. gearbox)	1
2	100.0306	Screw	8
3	050.0059	Protective cover 53 x 35	1
4	050.1013	LED screen	1
5	050.0060	Screw M3 x 5	6
6	050.0133	End plate	2
7	050.0130	End cover	1
8	050T.0332	Screw for speed control unit	2
9	055T.0010T 055T.0010TA	Top PCB 220V Top PCB 110V	1
10	050.0069 050.0070	Carbon brush set - 230V Carbon brush set - 110V	1
11-16	050.0371	Carbon brush holder	2
17	050.0586	Cable housing	1
18	050T.0002-4	Control unit A 220V	1
	050T.0003-4	Control unit A 110V	1
19	050.0131	Housing	1
19A	CS055T.0341	Cable	1
20	050.0587	Screw	4
21	050T.0278	Field 220V	1
	050T.0278A	Field 110V	1
22	020.0328	Screw M4 x 70	2
23	050.0261	Baffle	1
24	050T.0346	Rubber ring	1
25	050T.0180	Armature speed disk	1
26	032.0126	Bearing	1
27	050T.0183	Armature 220V	1
	050T.0183A	Armature 110V	1
28	032.0166	Circlip	1
29	032.0171	Bearing	1
30	050.0064	Oil bearing	1
31	050.0236/Y	Inner gear plate	1
32	040.0161	Bearing	3
33	050.0065	Metal ring	1
34	050.0176	Circlip	1
35	050.0071	O-ring	1
36	050.0207	Gasket	1
37	050.0252	Gear set (assembly)	1
38	050.0171	Gear 34/40Z	1
39	050.0231	Gear	1
40	100.4496	Key 5x5x28	1
41	020.0156	Screw	1
42	050.0074	Rack	1
43	050.0076	Circlip	1
44	050.0463	Gear 1 x 45T	1
45	050.0462	Washer	1
46	030.0009	Bearing	1
47	050.0066	Oil bearing	1
48	050.0078	Ring	1
49-51	050.1016	Gear switch assembly	1
52	020.0329	Screw	1
53	050.0082	Screw holder	1
54	050.1005A	Clutch shaft set	1
55	032.0211	Pin	1
56	KSP.MS	Screw	3
57	020.0289	Coolant hanger	1
58	050.1015 050.1019	Gear box 230V Gear box 110V	1

Nr.	Deel nummer	Beschrijving	Gebruikte hoeveelheid
60	020.0146	Screw	1
61	020.0111	Washer	1
62	050.0077	Key	1
63	050.0461	Spindle drive shaft	1
64-65	020.0086/Z	Rail set Alu (L+R) Z-profile	1
66	020.0063	Screw	6
67	020.0101	Screw	4
68	055.0002 055.0002A	Rear panel plate 230V Rear panel plate 110V	1
69-74	055T.1019 055T.1019A	Speed control unit assembly 220V Speed control unit assembly 110V	1
75	020.0081	Screw	1
76	050.0030	End cover	1
77	050.0063	Bearing	1
78	040.0023	Washer	1
79	020.0298	Motor cable clamp	1
80	020.0231	Screw	4
81	020.0056/Z-TUBE	Frame	1
82	020.0041	Coupling nut for motor cable	2
83	020.0046	Motor cable tube	1
83A	CS055T.1020	Motor cable complete (incl.17, 82, 83)	1
84	032.0127	Metal bearing	1
85	030.0027	Washer	1
86	020.0061/XB	Capstan hub	1
87	020.0315	Ccapstan	3
88-89	020.0182	Grounding screw/washer/nut	2
90	020.0036	Main cable complete 220-240V	1
	020.0036/AU	Main cable Australia	
	020.0036/UK	Main cable UK 220v	
	020.0036/UK 110-16A	Main cable UK 110v 16A	
	020.0036/USA	Main cable USA	1
91-92	032.1020-CK	Cable clamp	
93	050.1030-TM	Capacitance	
94	032T.0009	Spacer	1
95	PP.F-TUBE.55-T	Front panel plate	1
96	030E.0091/Y2 030E.0092/Y2	On/off switch 220V On/off switch 110V	1 1
97-98	055.1041	Gyro-scope PCB set	1
99	100.0152	Left/Right switch	1
100	032T.0057	Potentiometer	1
101	055T.0006	Screw	4
102	055T.1013	Magnetic base complete TUBE.55S/T	1
200	CAS.TUBE55T	Metal case	1
201	KSP.Q2	Coolant tank	1
202	IBO.10.200	Oil bottle	1
203	SAF.300	Glove	1
204	SAF.400	Safety chain	1
205	SAF.100	Glasses	1
206	SAF.200	Ear plug	1
207	KSP.P	Arm for capstan	1
208	IMB.US2.5	Hexkey	1
209	IMB.US3	Hexkey	1
210	IMB.US4	Hexkey	1
211	IMB.US5	Hexkey	1
212	drift3	Drill drift	1
213	IMC.30/19-N-TUBE	MT3 arbor 3/4"	1

8.3 Bedradingschema's

